

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ

BCM

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



невские весы
производство и продажа весов





СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	4
2	Описание весов	4
2.1	Назначение весов.....	4
2.2	Обозначение весов.....	4
2.3	Технические характеристики.....	4
3	Состав весов	5
4	Комплектность	8
5	Маркировка	8
6	Упаковка	9
7	Использование по назначению.....	9
7.1	Эксплуатационные ограничения.....	9
7.2	Подготовка весов к работе	9
7.3	Установка весов	11
7.4	Использование весов на твердом дорожном покрытии с пандусами	12
7.5	Использование весов с технологическими (пассивными) площадками.....	13
7.6	Использование весов во врезном исполнении	13
7.7	Техническое обслуживание.....	14
8	Указание мер безопасности	14
9	Возможные неисправности и способы их устранения.....	14
10	Условия хранения и транспортирования.....	15
11	Гарантийные обязательства	15
12	Сведения о приемке	15



ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Прочитайте данное Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) перед установкой, работой и обслуживанием весов BCM-20000.

Не допускайте неподготовленный персонал к работе, установке или обслуживанию весов.

1 Введение

Данное Руководство распространяется на весы BCM-20000 (далее – весы) и предназначено для ознакомления с основными правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования весов, а также весоизмерительного прибора (далее – индикатор).

Для получения установленных характеристик и обеспечения надежной работы устройств в эксплуатации следует строго придерживаться положений данного Руководства.

2 Описание весов

2.1 Назначение весов

Весы предназначены для определения нагрузки на отдельную ось транспортного средства (далее – ТС) в режиме статического взвешивания в технологических целях.

2.2 Обозначение весов

Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся метрологическими характеристиками, и имеют следующее обозначение:

BCM-20000[1], где [1] - вариант установки:

П – установка на твердое дорожное покрытие с пандусами;

В – установка в приямок дорожного полотна.

2.3 Технические характеристики

2.3.1 Общие технические характеристики

1. Весы не имеют цифровой индикации значений выше значения Max+9d
2. Параметры питания
 - от сети переменного тока:
напряжение, В 187 до 242
частота, Гц от 49 до 51
 - от встроенной аккумуляторной батареи:
напряжение, В от 5,9 до 6,1
3. Потребляемая мощность, ВА, не более 10
4. Вероятность безотказной работы за 2000 часов 0,98



5. Средний срок службы, лет 8
6. Весы оснащены стандартным интерфейсом связи RS232.
7. Драгоценные материалы и цветные металлы в весах не содержатся.
8. Условия эксплуатации:
 - Диапазон рабочих температур ГПУ, °C от минус 40 до плюс 40
 - Диапазон рабочих температур индикатора, °C от минус 10 до плюс 40

2.3.2 Метрологические характеристики

Метрологические характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Модификация	Минимальная нагрузка		Цена деления шкалы d, (d = e), кг	Относительная погрешность, %, не более
	Min, кг	Max, кг		
ВСМ – 20000П	200	20000	10	8*
ВСМ – 20000В, ВСМ – 20000П в комплекте с технологи- ческими площадками	200	20000	10	3

* – приведенный предел допускаемой погрешности определен при взвешивании двухосного транспортного средства на жесткой раме.

3 Состав весов

- 3.1 Весы состоят из грузоприемного устройства (далее – ГПУ), которое включает в себя две низкопрофильные платформы (далее – платформы), пандусы для установки на прочном основании (асфальт, бетон) или рамы для установки в приямок дорожного полотна. Расстояние между платформами должно соответствовать колеи взвешиваемого автомобиля.



- 3.2 Конструкция платформы показана на рисунке 1.
- 3.3 Платформа 1 снабжена четырьмя тензодатчиками с опорами 2.
- 3.4 В весах BCM-П на пандусах 3 установлены гнезда 4, в которые помещаются опоры 2 платформы. Шпильки 5 связывают пандусы между собой и с помощью контргаек 6.
- 3.5 В весах BCM-B в раме установлены гнезда, в которые помещаются опоры платформы (см. рисунок 3).
- 3.6 Платформы между собой соединяются кабелем соединительным. Платформа и индикатор соединяются кабелем сигнальным.
- 3.7 Весы комплектуются индикатором НВТ-9 или индикатором НВТ-1Н.
- 3.8 Габаритные размеры и вес платформы, пандуса, рамы приведены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры, м	Вес, кг
1	Низкопрофильная платформа	0,56x0,75x0,055	88
2	Пандус*	0,51x1,27x0,055	22,5
3	Рама	0,8x1,24x0,050	88

* – крутизна пандусов весов не более 6°.

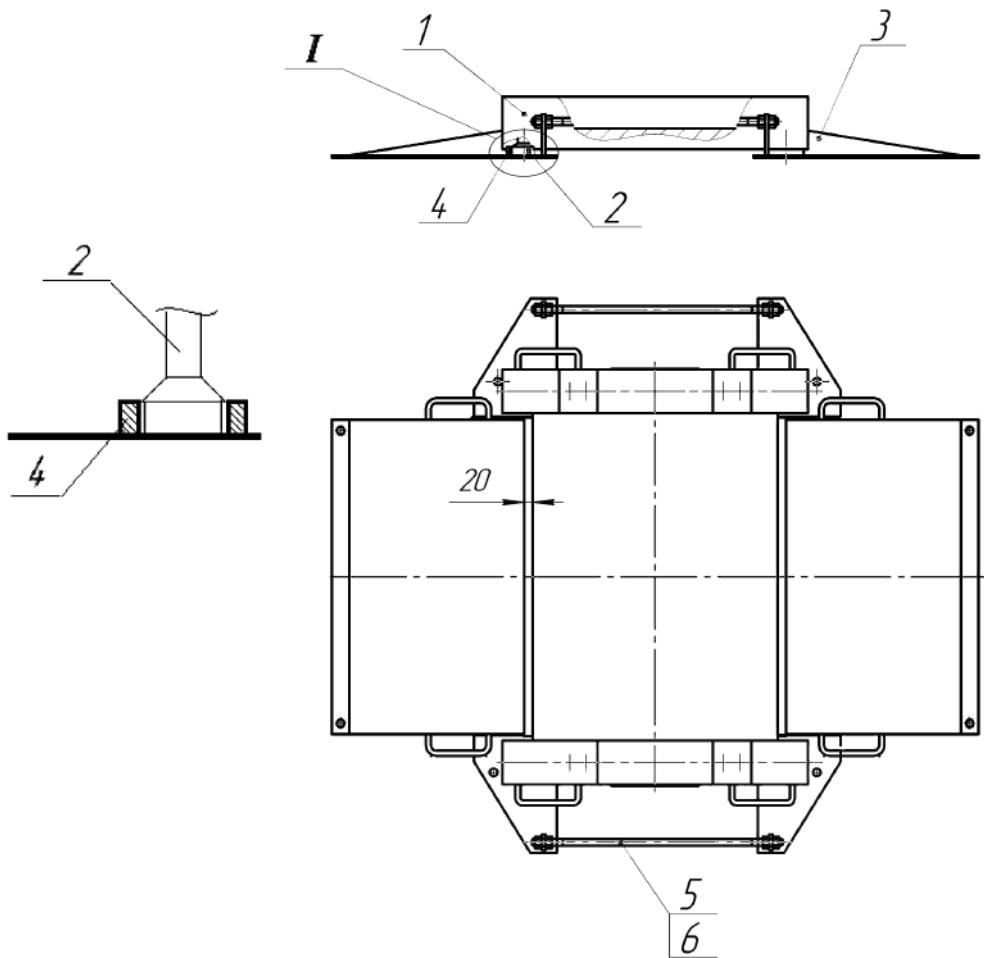


Рисунок 1. Платформа в составе весов ВСМ-20000П, где
1 - платформа, 2 – опора датчика, 3 – пандус, 4 – гнездо



4 Комплектность

Комплект поставки весов соответствует Таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Вариант установки ГПУ		Примечание
	П	В	
Индикатор	1	1	
Платформа	2	2	
Пандус	4	-	
Шпилька	4	-	
Гайка М16	16	-	
Кабель соединительный	1	1	1,6 м
Кабель сигнальный	1	1	15 м
Рама	-	2	
Руководство по эксплуатации / Паспорт	1	1	
Руководство по эксплуатации НВТ	1	1	В соответствии с комплектацией
Технологическая площадка	По согласованию с заказчиком	-	

5 Маркировка

На маркировочной табличке, прикрепленной к задней стенке индикатора, нанесены следующие обозначения и надписи.

- торговая марка/товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование модели весов;
- индекс платформы;
- максимальная нагрузка Max;
- минимальная нагрузка Min;
- значение поверочного деления e;
- год выпуска.



6 Упаковка

- 6.1 Индикатор упакован в чехол из полиэтиленовой пленки и уложен в картонную коробку.
- 6.2 Эксплуатационная документация, отправляемая с весами, должна быть упакована вместе с весами, чтобы была обеспечена ее сохранность.
- 6.3 Упаковка весов производится в соответствии с требованием заказчика по установленной технической документации.

7 Использование по назначению

7.1 Эксплуатационные ограничения

- 7.1.1 Запрещается размещать на ГПУ груз, масса которого превышает значение 20000 кг.
- 7.1.2 Скорость движения по весам на должна превышать 5км/ч.
- 7.1.3 Не допускаются рывки и резкое торможение автомобиля при движении по весам.
- 7.1.4 Движение транспортного средства по ГПУ разрешено только прямо вдоль оси весов. Повороты и развороты запрещены!
- 7.1.5 При резком изменении температуры окружающей среды индикатор должен быть выдержан не менее 3-х часов при стабильной температуре прежде, чем будет производиться взвешивание.

7.2 Подготовка весов к работе

- 7.2.1 Для получения установленных характеристик и обеспечения надежной работы весов необходимо выполнить требования к площадке для их установки, изложенные в п.п. 7.3.1 настоящего Руководства.

ВАЖНО! При прокладывании кабеля от ГПУ к индикатору и между платформами необходимо на всем протяжении обеспечить защиту кабеля от механических повреждений и попадания влаги.

- 7.2.2 Для питания весов от сети переменного тока необходимо установить розетку 220 В, на расстоянии не более, чем 1 м от индикатора.
- 7.2.3 Схема весов в сборе показана на рисунке 2.

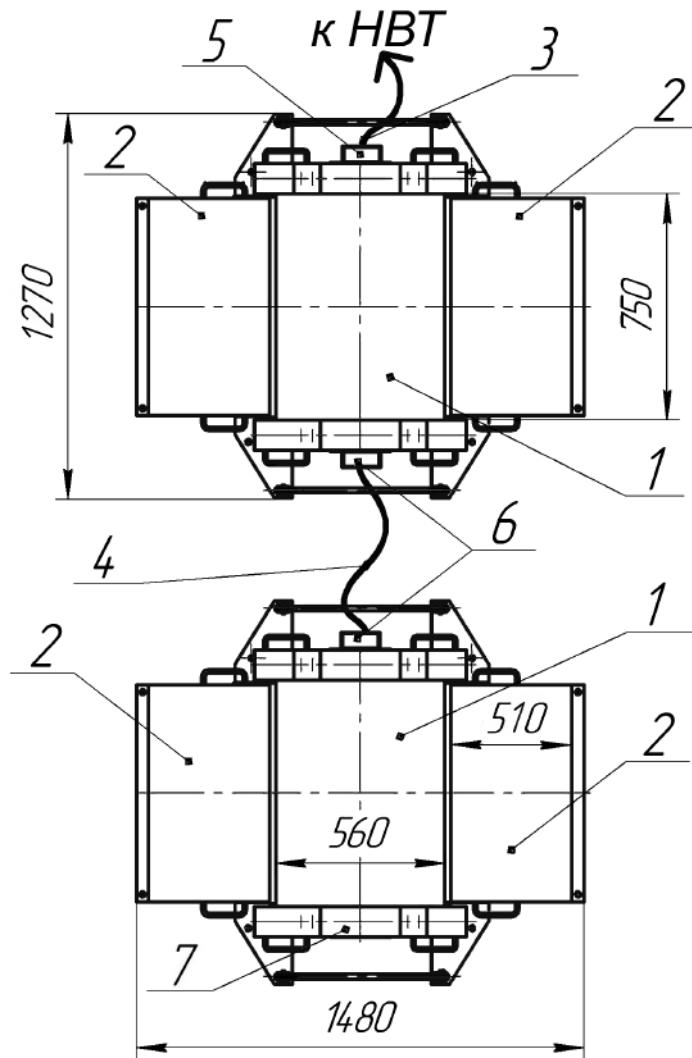


Рисунок 2. Схема весов в сборе.

1 – платформа; 2 - пандус;

3 - кабель сигнальный «платформа – индикатор»;

4 - кабель соединительный «платформа – платформа»;

5 – разъем для подключения кабеля сигнального,

6 – разъемы для подключения кабеля соединительного, 7 - место для размещения кабелей поз.3 и поз.4 при хранении и транспортировке.



7.3 Установка весов

7.3.1 Подготовка дорожного покрытия.

- Превышение поверхности одной платформы над другой должно быть не менее 3мм.
- Площадка для установки платформ с пандусами должна иметь твердое горизонтальное покрытие (асфальт, бетон) по всей длине транспортного средства. Недопустимо применение весов на гравийных и грунтовых дорогах.
- Допускаемый уклон площадки не более 1: 400. Подъездные участки до и после платформ должны иметь такое же покрытие по всей длине транспортного средства.
- На поверхностях площадки и подъездных участков по всей длине транспортного средства не должно быть выбоин, ям и скопления воды после выпадения атмосферных осадков.
- Подъездные участки рекомендуется снабдить ограничительными барьерами для обеспечения более симметричного расположения колес автомобиля на платформах.

7.3.2 Установка весов на твердое дорожное покрытие с пандусами (вариант П).

7.3.2.1 Установить пандусы весов на подготовленное дорожное покрытие (см. п. 7.3.1).

7.3.2.2 Установить платформы на пандусы таким образом, чтобы опоры тензодатчиков были размещены в гнездах пандусов.

7.3.2.3 Шпильками 5 (см. Рисунок 1) связать пандусы между собой и с помощью контргаек 6 (см. Рисунок 1) выставить таким образом, чтобы зазоры между платформой и пандусами были равны 20 мм.

7.3.2.4 При помощи регулировки опор датчиков по высоте обеспечить отсутствие вертикальных зазоров в опорах платформ и совпадение высоты плоскостей платформ по уровню с высотой пандуса.

7.3.2.5 Убедиться в отсутствии покачивания грузоприемной платформы относительно диагональных осей, соединяющих тензодатчики, расположенные по краям. Законтрить опоры.

7.3.2.6 При необходимости закрепить пандусы на основании распорными болтами.

7.3.2.7 Убедится, что подвижные части платформ не связаны с неподвижными (пандусами, рамой и т.д.).

7.3.3 Установка весов в приямок дорожного полотна (вариант В)

7.3.3.1 Установить и закрепить рамы в приямках дорожного полотна в соответствии с рисунком 3.

7.3.3.2 Установить платформы в рамы таким образом, чтобы опоры тензодатчиков были размещены в гнездах рамы.

7.3.3.3 При помощи регулировки опор датчиков обеспечить отсутствие вертикальных зазоров в опорах платформ и совпадения плоскостей платформ с верхнем уровнем рам. Законтрить опоры.

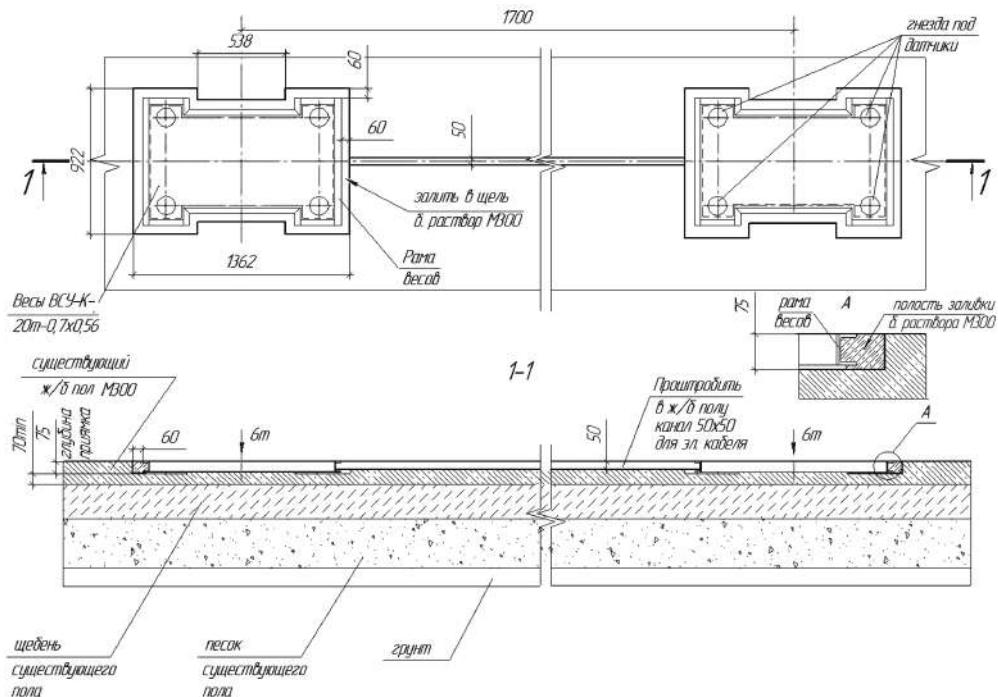


Рисунок 3. Установка рамы весов в приямок.

7.4 Использование весов на твердом дорожном покрытии с пандусами

- 7.4.1 После подключения, включения весов и прохождения теста на дисплее индикатора высветится ноль.
- 7.4.2 Если после прохождения теста при ненагруженном ГПУ на дисплее индикатора высветится ненулевое значение, а индикатор **0+** не горит нажать кнопку **0+**, значение обнулится и загорится индикатор **0+**.
- 7.4.3 Контроль состояния установки на ноль ненагруженного ГПУ должен осуществляться как при включении, так и в процессе работы весов.
- 7.4.4 Выполнить подъезд ТС к пандусам (при этом передние колеса должны находиться в непосредственной близости от пандусов не заезжая на них).
- 7.4.5 При необходимости отрегулировать расположение платформ так, чтобы при последующем заезде пятно колес оси находилась по центру платформы. После выполненной регулировки проверить установку платформы по п. 7.3.2.4-7.3.2.5.
- 7.4.6 Выполнить заезд колес оси ТС на платформы весов на малой скорости.



- 7.4.7 По завершению заезда и остановки, колеса должны находятся в центральной части каждой из платформ. Колеса при этом не должны соприкасаться с неподвижными частями весов.
- 7.4.8 Растирмозить все колеса ТС, а рычаг коробки передач установить в нейтральное положение. Водитель должен находится в кабине ТС.
- 7.4.9 После стабилизации показаний (загорится индикатор) снять показания с дисплея индикатора.
- 7.4.10 По завершению взвешивания на медленной скорости съехать с платформ весов.
- 7.4.11 Полное описание работы весов с индикатором НВТ-1Н/НВТ-9, а также возможные установки и настройки режимов работы даны в руководстве по эксплуатации на индикатор «Весоизмерительный прибор НВТ-1Н. Руководство по эксплуатации» или «Весоизмерительный прибор НВТ-9. Руководство по эксплуатации».

7.5 Использование весов с технологическими (пассивными) площадками

- 7.5.1 После установки платформ (см. п.п. 7.3.2.1 – 7.3.2.7) выполнить установку технологических (пассивных) площадок (далее – площадки).
- 7.5.2 Перед непосредственным определением нагрузки на ось, площадки должны быть установлены таким образом, чтобы при измерении нагрузки каждой оси нижние части колес соседних с ней осей, расположенных на расстоянии до 2-х метров в каждую сторону от измеряемой оси, находились на одном горизонтальном уровне с нижними частями колес измеряемой оси.
- 7.5.3 Установить въездные пандусы к каждой площадке.
- 7.5.4 Провести процедуру измерений см. п. 7.4 с соблюдением требований, указанных в п. 7.5.2.
- 7.5.5 При постоянном использовании весов с однообразным парком ТС площадки можно закрепить анкерами.

7.6 Использование весов во врезном исполнении

- 7.6.1 Выполнить заезд колес первой оси ТС на платформы весов на малой скорости.
- 7.6.2 По завершению заезда и остановки, колеса должны находятся в центральной части каждой из платформ. Колеса при этом не должны соприкасаться с неподвижными частями.
- 7.6.3 Растирмозить все колеса ТС, а рычаг коробки передач установить в нейтральное положение. Водитель должен находится в кабине ТС.
- 7.6.4 После стабилизации показаний (загорится индикатор) снять показания с дисплея индикатора.
- 7.6.5 По завершению взвешивание на медленной скорости съехать с платформ весов.



7.7 Техническое обслуживание

В стандартный перечень работ входит:

1. Проверка целостности изоляции кабеля сигнального и кабеля соединительного.
2. Очистка грузоприемной платформы и участков дорожного полотна, входящие в зону взвешивания, от грязи и наледи. Допускается использование струи воды под низким давлением, направленной сверху на платформу.
3. Проверка весов на отсутствие каких-либо предметов под платформами и в зазорах между платформами и пандусами или стенками рамы при врезном исполнении.
4. Контроль за исправностью дренажной системы при врезном исполнении.

ВНИМАНИЕ! Перед очисткой весов от мусора, снега или наледи, а также перед отключением любых узлов, разъемов или соединяющих их проводов отключить электропитание весов.

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы весов в течение периода их эксплуатации и так часто, как этого требуют условия и интенсивность эксплуатации, но не реже одного раза в год.

8 Указание мер безопасности

- 8.1 Электропитание весов с индикатором НВТ-1Н осуществляется напряжением не более 12В, являющимся сверхнизким, при котором не требуются специальных мер безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 8.2 Электропитание весов с индикатором НВТ-9 осуществляется от сети 220В с заземлением, выполненным по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 8.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76.
- 8.4 Не допускается разборка весов и проведение ремонтных работ при включенных весах. При проведении указанных работ необходимо выключить весы, отключить их от сети и отсоединить аккумулятор.

Не допускается устанавливать весы на токопроводящие поверхности, которые не заземлены.

9 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в Таблице 4.



Таблица 4

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Методы устранения неисправности
Режим тестирования завершился правильно, но показания нестабильны	Попадание влаги в кабель и (или) в разъем	Просушить кабель, очистить и просушить разъем
	Обрыв кабеля датчика	Обратиться в ближайший центр технического обслуживания или на предприятие-изготовитель
	Неисправность весоизмерительного прибора	
Показания очевидно неверные	Соприкосновение платформы с посторонними предметами	Обеспечить достаточный зазор между платформой и окружающими предметами

10 Условия хранения и транспортирования

- 10.1 Условия хранения и транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 5 (ОЖ3) по ГОСТ 15150.
- 10.2 Хранение и транспортирования индикатора/терминала должно осуществляться в закрытой, водонепроницаемой упаковке при температуре от -25°C до 55°C.

11 Гарантийные обязательства

- 11.1 Изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям настоящего Руководства при соблюдении эксплуатационных ограничений, условий транспортирования и хранения.
- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со даты продажи весов.
- 11.3 Проверка весов осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с МП/BCM-01-2019 «Методика проверки весов BCM на технологическую точность»

12 Сведения о приемке

Весы автомобильные подкладные **BCM-20000** _____ зав. № _____

Весы укомплектованы прибором весоизмерительным _____

Представитель ОТК: _____ « _____ » 20 ____ г

Упаковщик: _____ « _____ » 20 ____ г



РЭ ВСМ-20000 ВС 280.00.00 Ред.1 2019г



КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

(остается у покупателя)

Весы автомобильные подкладные **BCM-20000** _____ зав. № _____

Дата изготовления весов « _____ » 20____ г.

Дата продажи весов « _____ » _____ 20____ г.

Адрес предприятия-изготовителя: АО «Вес-Сервис»

Россия, 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4.

штамп

Тел/факс: 8 800 775-84-02

Реквизиты предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт:

Название предприятия: _____

Адрес предприятия: _____

Телефон _____ E-mail: sale@vesservice.com

Фамилия ответственного: _____ Подпись _____

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

(направляется в АО "Вес-Сервис")

Весы автомобильные подкладные **BCM-20000** зав. № _____

Дата изготовления весов «_____» _____ 20____г.

Дата продажи весов « _____ » _____ 20____ г.

Адрес предприятия-изготовителя: АО «Вес-Сервис»

Россия, 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4.

штамп

Тел/факс: 8 800 775-84-02

Реквизиты предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт:

Название предприятия: _____

Адрес предприятия: _____

Телефон _____ E-mail: _____

Фамилия ответственного: Попов Подпись



ВНИМАНИЕ!

Покупатель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- были нарушены условия эксплуатации, транспортирования и хранения весов;
- на весах производились сварочные или иные ремонтные работы;
- весы подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями;
- неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как перепады - напряжения питания, пожар, попадание внутрь весов посторонних предметов.
- весы имеют трещины, вмятины и аналогичные механические повреждения весоизмерительного прибора, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;
- отсутствует гарантийный талон или в него внесены самостоятельные изменения;

Гарантия на аккумуляторную батарею и зарядное устройство не распространяется.



невские весы
производство и продажа весов

АО «ВЕС-СЕРВИС»

197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4.
E-mail: sale@vesservice.com

8 800 775 84 02

www.vesservice.com